

SPEEDSEED WALK BEHIND



Oversættelse af den originale brugsanvisning



2245 Danish 924.060.030 DE

EU - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING



Vi,

Redexim Handel- en Exploitatie Maatschappij B.V.

Kwekerijweg 8

3709 JA Zeist, The Netherlands

erklærer, at denne "EU - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING" er udstedt under vores eneansvar og tilhører følgende produkt:

SPEEDSEED WALK BEHIND MED MASKINNUMMER, SOM ER ANGIVET PÅ MASKINEN OG I DENNE MANUAL,

som denne erklæring vedrører, er i overensstemmelse med bestemmelsen i:

2006/42/EC Machinery Directive

og med standarderne:

- **ISO 12100-1:2010** Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction
- **ISO 13857:2019** Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs
- **EN 13684:2018** Garden equipment - Pedestrian controlled law aerators and scarifiers

Zeist, 03-01-2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'C.H.G. de Bree', is written over a light blue horizontal line.

C.H.G. de Bree

Redexim Handel- en Exploitatie Maatschappij B.V.

UK - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING



Vi,

Redexim Handel- en Exploitatie Maatschappij B.V.
Kwekerijweg 8
3709 JA Zeist, The Netherlands

erklærer, at denne "UK - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING" er udstedt under vores eneansvar og tilhører følgende produkt:

SPEEDSEED WALK BEHIND MED MASKINNUMMER, SOM ER ANGIVET PÅ MASKINEN OG I DENNE MANUAL,

som denne erklæring vedrører, er i overensstemmelse med bestemmelsen i:

S.I. 2008 No. 1597 HEALTH AND SAFETY The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

og med standarderne:

- **ISO 12100-1:2010** Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction
- **ISO 13857:2019** Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs
- **EN 13684:2018** Garden equipment - Pedestrian controlled law aerators and scarifiers

Zeist, 03-01-2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'C.H.G. de Bree'.



C.H.G. de Bree

Redexim Handel- en Exploitatie Maatschappij B.V.

FORORD

Tillykke med anskaffelsen af denne Speedseed Walk Behind. Med henblik på sikker og langvarig brug af maskinen er det nødvendigt, at brugervejledningen læses og forstås. Uden fuldstændigt kendskab til indholdet, kan man ikke arbejde sikkert med maskinen.

På næste side beskrives først de almene sikkerhedsinstrukser. Enhver bruger skal have kendskab til dem og følge dem. Herefter er der et registreringskort, som skal returneres, så senere reklamationer kan afvikles.

Brugervejledningen indeholder mange instruktioner, som er nummereret i rækkefølge. Man skal følge denne rækkefølge. Et  betyder, at der er tale om sikkerhedsinstruktioner. En , at der er tale om et tip og/eller en bemærkning.

Al information og alle tekniske specifikationer er de nyeste på tidspunktet, hvor dette dokument blev publiceret. Designspecifikationer kan ændres uden varsel.

Dette dokument er en oversættelse af den oprindelige brugsanvisning. Den oprindelige brugsanvisning (på hollandsk) kan rekvireres på forlangende

GARANTIBESTEMMELSER

DENNE SPEEDSEED WALK BEHIND LEVERES MED GARANTI MOD MATERIALEFEJL. GARANTIEN GÆLDER FOR EN PERIODE PÅ 12 MÅNEDER, REGNET FRA KØBSDATOEN. FOR SPEEDSEED WALK BEHIND GARANTIER GÆLDER BESTEMMELSERNE I "GENERAL CONDITIONS FOR SUPPLY OF PLANT AND MACHINERY FOR EXPORT, NUMBER 188", SOM ER PUBLICERET UNDER UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE'S AUSPICIER.

REGISTRERINGSKORT

Til egen information bedes nedenstående tabel udfyldt:

Serienummer maskine	
Forhandlernavn	
Købsdato	
Bemærkninger	

! SIKKERHEDSINSTRUKSER !

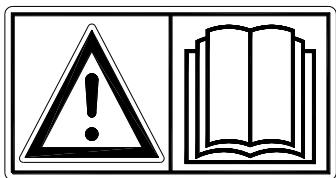


Fig. 1

Speedseed Walk Behind er designet med henblik på sikker brug. Maskinen kan kun bruges sikkert, hvis de i vejledningen beskrevne sikkerhedsinstrukser nøje følges.

Læs og forstå (Fig. 1) vejledningen, før Speedseed Walk Behind tages i brug.

Hvis maskinen ikke bruges, som beskrevet i vejledningen, kan det resultere i personskade og/eller beskadigelse af maskinen.

- (1) Denne Speedseed Walk Behind er kun beregnet til bearbejdning af græsplæner eller områder, hvor der skal gro græs.

Enhver anden brug betragtes som uhensigtsmæssig brug. Fabrikanten bærer ikke nogen form for ansvar for heraf følgende skade; alle risici herved er for brugerens regning.

Under kyndig brug hører også udførelse af de af fabrikanten foreskrevne brugs-, vedligeholdelses- og reparationsanvisninger.

Før Speedseed Walk Behind bruges, skal man inspicere området, der skal behandles.

Løse forhindringer skal fjernes, og uregelmæssigheder undgås.

- (2) Denne Speedseed Walk Behind er produceret i henhold til de nyeste teknikker og er sikker at bruge.

Hvis maskinen bruges, vedligeholdes eller repareres af ukyndige personer, indebærer det risiko for personskade for både brugeren og andre. **Det skal undgås!**

- (3) Alle personer, som af ejeren er blevet bedt om at betjene, vedligeholde eller reparere Speedseed Walk Behind, skal have læst og fuldstændigt forstået betjeningsvejledningen, og især kapitlet **Sikkerhedsforskrifter**.

Brugeren bærer ansvaret for en **sikker Speedseed Walk Behind kombination**. **Det hele skal testes** for støj, sikkerhed, risici og brugervenlighed. Endvidere skal der udfærdiges brugerinstruktioner.

- (4) Brugeren har **pligt** til, før han/hun tager Speedseed i brug, at **kontrollere den for synlige beskadigelser og defekter**.

Ændringer på Speedseed Walk Behind (herunder funktionen), som kan påvirke sikkerheden, skal straks afhjælpes.

Af hensyn til sikkerheden er det principielt ikke tilladt at ændre på eller udvide Speedseed Walk Behind, medmindre fabrikanten har godkendt det.

Hvis der er blevet udført **ændringer** på Speedseed Walk Behind, er den nuværende CE-markering ugyldig, og den, der har udført ændringerne, skal **selv** sørge for en ny **CE-markering**.

Før enhver ibrugtagning skal Speedseed Walk Behind kontrolleres for løstsiddende bolte/ møtrikker/ dele.

Hvis forefindes, skal de hydrauliske slanger jævnligt kontrolleres og eventuelt udskiftes, hvis de er beskadigede eller viser tegn på at være slidt op. De nye slanger skal opfylde fabrikantens tekniske krav.

Før der udføres arbejde på et eventuelt hydraulikanlæg, skal det **altid** gøres trykløst.

Hvis der mangler afskærmninger og/eller sikkerhedsetiketter, må Speedseed Walk Behind **ALDRIG** bruges.

Kryb **ALDRIG** ind under Speedseed Walk Behind.
Om nødvendigt vippes Speedseed Walk Behind op.

Ved vedligeholdelse, justering og reparation skal Speedseed Walk Behind blokeres, så den ikke kan falde ned/ køre væk/ skride væk.

Ved vedligeholdelse, justering og reparation **skal motoren altid slukkes, og hvis der er en nøgle, skal den tages ud** (Fig.2)

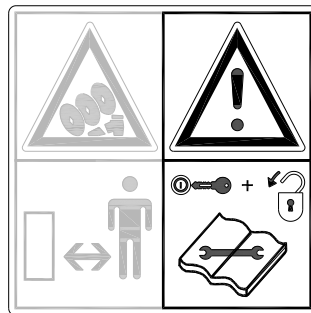


Fig. 2

Af hensyn til maskinens og brugerens sikkerhed, må der til vedligeholdelse eller reparation kun bruges originale Speedseed Walk Behind reservedele.

Reparationer på Speedseed Walk Behind må kun udføres af autoriseret teknisk personale.

Alle reparationer bør noteres i en oversigt.

- (5) Ud over anvisningerne i denne brugervejledning skal også generelt gældende sikkerhedsforskrifter og arbejdstilsynets bestemmelser overholdes.

Ved brug på offentlig vej skal man overholde færdselsloven.

Transport af personer er ikke tilladt!

Brug ikke Speedseed Walk Behind når det er ved at være mørkt, i kraftig regn/ storm eller på hældninger på over 20 grader.

- (6) Før arbejdet påbegyndes, skal alle personer, som skal betjene Speedseed Walk Behind, have kendskab til alle funktioner og betjeningslementer.

Før der køres, skal man kontrollere, at der er godt overblik både tæt på og på længere afstand.

På begge sider af Speedseed Walk Behind er der på siden og skærmen (Fig. 6) sikkerhedsetiketter (Fig. 3,4,5) med samme betydning. Disse etiketter skal altid være synlige og let læselige, og de skal udskiftes, hvis de er beskadigede.

Når maskinen er i brug, må der **IKKE være personer i farezonen** i nærheden af Speedseed Walk Behind, fordi der er risiko for personskade på grund af bevægelige dele (Fig. 3).

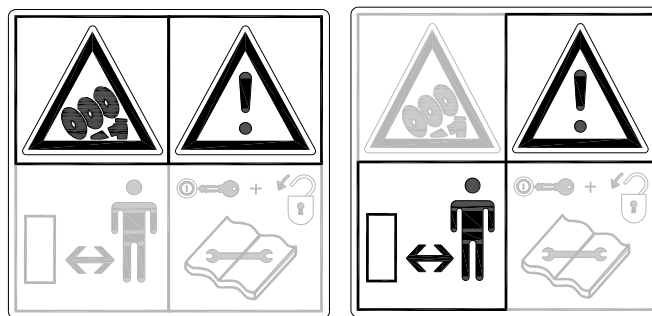


fig.3

fig.4

Hold mindst 4 meters afstand

Vær korrekt klædt på til arbejdet. Brug sikkerhedssko, lange bukser, langt hår bindes op og intet løstsiddende tøj.
Brug de fornødne personlige værnemidler ifølge arbejdstilsynets bestemmelser.



Fig. 5

Brug certificeret høreværn ved brug af maskinen! (Fig. 5)


- (7) Placering af sikkerhedsetiketter. (Fig. 6)

921.280.402

900.280.402



911.340.410

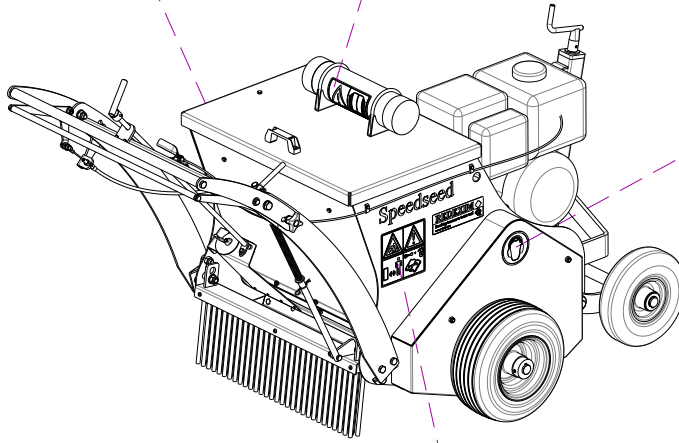

921.280.402

Fig. 6

INDHOLDSFORTEGNELSE

EU - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING	2
UK - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING	3
FORORD.....	3
GARANTIBESTEMMELSER	4
REGISTRERINGSKORT	4
! SIKKERHEDSINSTRUKSER !.....	5
1.0 TEKNISKE SPECIFIKATIONER.....	10
2.0 GENEREL BESKRIVELSE	11
3.0 FØRSTE INSTALLATION – TAGE MASKINEN AF PALLEN	11
4.0 INDSTILLING AF NÅLEVALSENS ARBEJDSDYBDE	12
5.0 INDSTILLING AF FRØ-DOSERING.....	13
6.0 TRANSPORT AF SPEEDSEED WALK BEHIND	14
7.0 GENERELT OM BRUG AF SPEEDSEED WB.....	14
8.0 BRUG AF SPEEDSEED WALK BEHIND.....	14
9.0 START/STOP PROCEDURE.....	15
10.0 FEJLFINDING (PROBLEMANALYSE).....	17
11.0 VEDLIGEHOLDELSE	18
11.1 JUSTERING AF KÆDESPÆNDING	19

1.0 TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model	Speedseed Walk Behind
Arbejdsbredde	600 mm (23.6")
Arbejdsdybde	5 mm - 20 mm (0.2" - 0.8")
Så-hastighed	Max. 5 km/t (3.1 mph)
Vægt	210 Kg (463 lbs)
Så hul afstand	Firkant 30 mm (1.18")
Antal huller pr. kvadratmeter	990
Motor	Briggs and Stratton 6.5 HP
Bagaksel	Differentialeaksel
Indhold frøbeholder	75 l. (2.6 cu.ft.)
Maksimal kapacitet (Teoretisk ved max. hastighed 5 km/t (3.1mph) og enkelt pass.)	3000 m ² (32292 ft ²)
Så-tæthed pr. 100 m ² (1076.4 ft ²)	Fine frø: 0,2 -2,8 kg (0.44 – 6.17 lbs) Grove frø: 0,2 – 4 kg (0.44 – 8.82 lbs.)
Dimensioner for transport	L x B x H 1.650 x 1.100 x 1.000 mm 65" x 43,3" x 39.4"
Olie motor	SAE 30
Dæktryk	1 – 2 Bar (14.5 – 29 Psi)
Standarddele	Vejledning. Frøbeholder
Emissioni di rumore * Misura ponderato secondo ISO 4781 e EN 13684: 2004 + A3: 2010)	Dell'emissione ponderato livello di L_{pAd} di pressione sonora misurata in posizione di lavoro re. 20 Pa: 91 dB Incertezza K_{pA} : 2 dB
	Ponderata A livello di potenza sonora misurata in posizione di lavoro L_{wAd} re. 1pW: 99 dB Incertezza K_{WA} : 2 dB
Emissione di vibrazioni mano- braccio * (di misura secondo la norma EN 12069 e EN 13684: 2004 + A3: 2010)	Mano-braccio-Vibrazione a_{hv} : 1,4 m / s ² Incertezza K: 0,2 m / s ²

* Nota: valori di emissione sia per il suono e le vibrazioni sono determinati in condizioni di riferimento, come descritto nella norma EN 13684. In pratica l'emissione (o meglio: l'esposizione parziale) forse differente a causa di condizioni e circostanze specifiche. dati di emissione sono destinati principalmente per il confronto tra macchine diverse e possono essere utilizzati come indicazione per l'esposizione parziale, ma con validità limitata.

2.0 GENEREL BESKRIVELSE

Speedseed Walk Behind er en såmaskine, som bruges til alle fine græsplæner. Maskinen har en nålevalse og en børste bag på maskinen.

3.0 FØRSTE INSTALLATION – TAGE MASKINEN AF PALLEN

Speedseed Walk Behind er placeret horisontalt på pallen (1), delvis monteret. Før maskinen tages af pallen, skal man først montere betjeningsgrebet (2), kabler (3) og betjeningsgrebene til børste (4) og frø-gennemføring (5). Se reservedelsmanualen for korrekt montering.

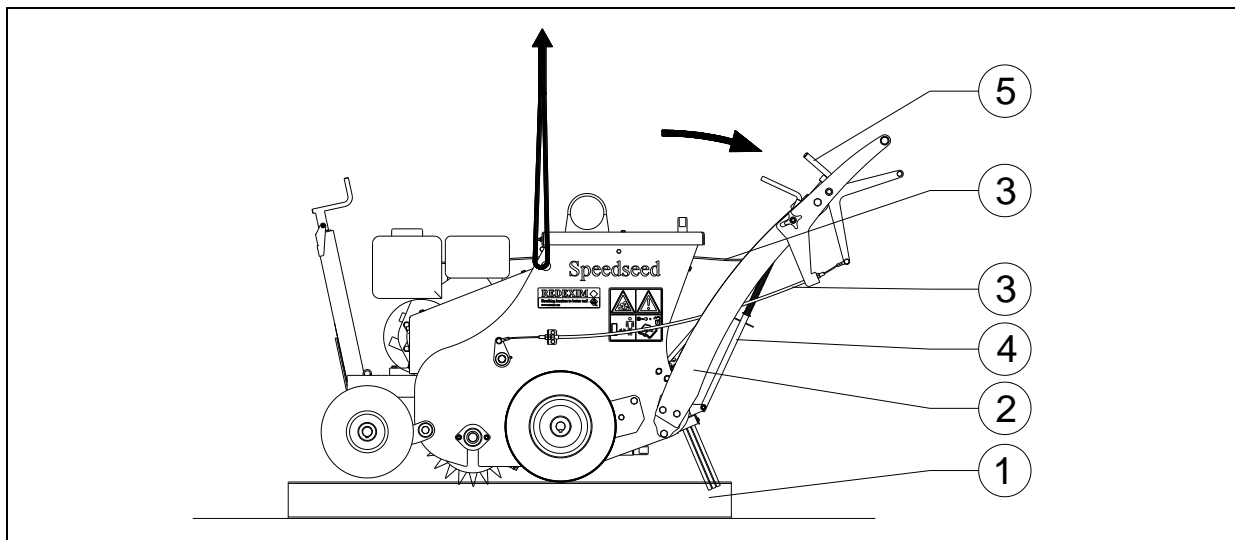


Fig.7

Nedenfor er beskrevet, hvordan pallen fjernes, og maskinen sættes vandret på jorden (se Fig.7):

⚠ !! KRAVL ALDRIG IND UNDER MASKINEN !!

1. Fastgør et kabel i begge sider af maskinen i hullerne i rammen, som er beregnet til det.

⚠ Kontrollér at kablet/kranen/hejseværket kan løfte mindst 400 kg (880 lbs).

2. Løft maskinen af pallen (1).
3. Træk pallen (1) ud under maskinen.
4. Sænk maskinen kontrolleret og roligt indtil den står fuldstændig på jorden.

⚠ !! Forsigtig: Hold afstand; maskinen kan glide !!

5. Kontroller motorolien. Om nødvendigt fyldes der olie på.
6. Fyld benzintanken.

⚠ !! Sørg for, at Speedseed Walk Behind er rigtigt blokeret, så den ikke kan flytte sig!!

4.0 INDSTILLING AF NÅLEVALSENS ARBEJDSDYBDE

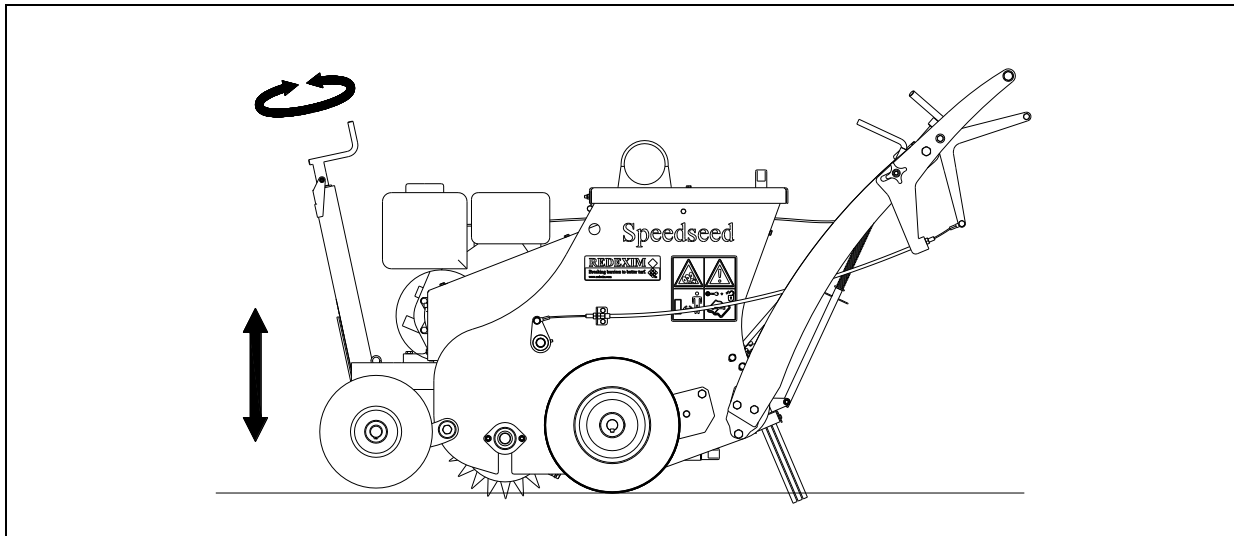


Fig.8

Nålevalsens arbejdsdybde kan indstilles foran på maskinen ved at dreje på spindelen.

Det gøres på følgende måde: (se fig.8)

- ⚠ !! Sørg for, at Speedseed Walk Behind er rigtigt blokeret, så den ikke kan flytte sig !!
- ⚠ !! Sluk for Speedseed Walk Behind, før der justeres !!

1. Udløs spindelen.
2. Drej spindelen til den ønskede indstilling.
3. Lås spindelen.

Maskinen må **ALDRIG** indstilles sådan, at det kan beskadige overfladen, der skal bearbejdes.

⚠ ! VIGTIGT!

Før maskinen sættes i gang, skal man statisk kontrollere arbejdsdybden på overfladen, der skal bearbejdes!

5.0 INDSTILLING AF FRØ-DOSERING

Dosering af frø kan indstilles bag på maskinen. (se fig.9)

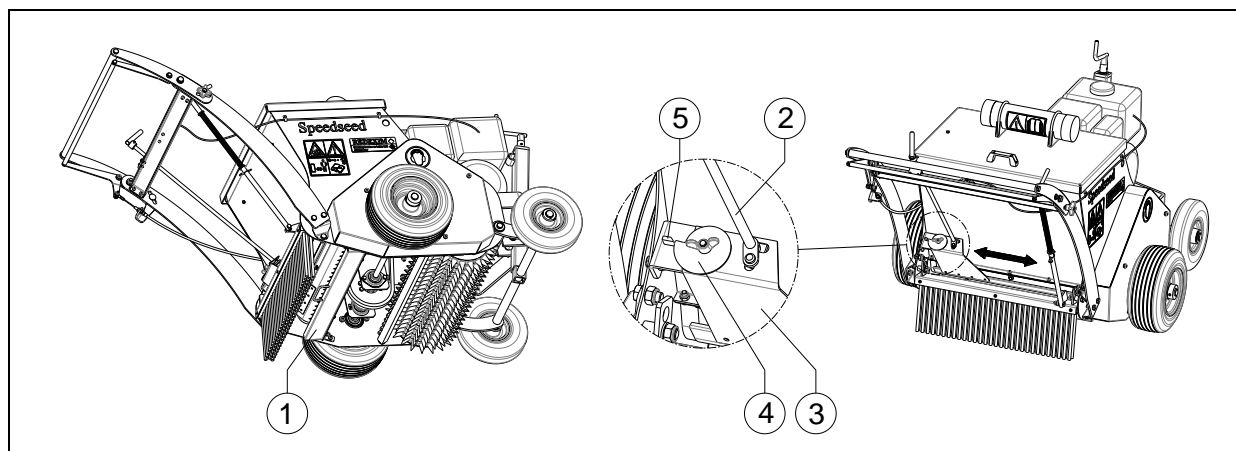


Fig.9

Frø-doseringen indstilles på følgende måde: (se fig.9)

- ⚠ !! Sørg for, at Speedseed Walk Behind er rigtigt blokeret, så den ikke kan flytte sig !!**
⚠ !! Sluk for Speedseed Walk Behind, før der justeres !!

1. Anbring slæden (1) under frø-udføringsåbningen under maskinen.
2. Drej grebet (2) for at bevæge skydelåget (3) frem og tilbage.
3. Løsn vingemøtrikken på doseringsskiven (4).
4. Drej nu på doseringsskiven (4) og indstil den ønskede værdi, som er markeret på doseringsskiven (4).
5. Stram vingemøtrikken på doseringsskiven (4) til.
6. Drej grebet (2), til doseringsskiven ligger helt mod anslaget (5).
7. Kontroller derefter, om den ønskede mængde frø er indstillet korrekt. Det gøres på følgende måde:
 Kør 10 meter frem og stop maskinen. Mængden af frø fra slæden (1) ganges nu med 16,6 for at beregne mængden pr. 100 m² / 1000 ft².

Om nødvendigt gentages dette for at nå frem til den rigtige mængde frø.

Tabel 1 viser mængden pr. 100 m² / 1000 ft².

Værdi	Bentgrass		Kentucky Bluegrass		Ryegrass	
	Kg/100m ²	Lbs/1000ft ²	Kg/100m ²	Lbs/1000ft ²	Kg/100m ²	Lbs/1000ft ²
0						
10						
20						
30						
40						
50						
60						
70						
80						

Tab.1

Afhængigt af forholdene kan doseringerne i tabel 1 godt afvige en smule.

6.0 TRANSPORT AF SPEEDSEED WALK BEHIND

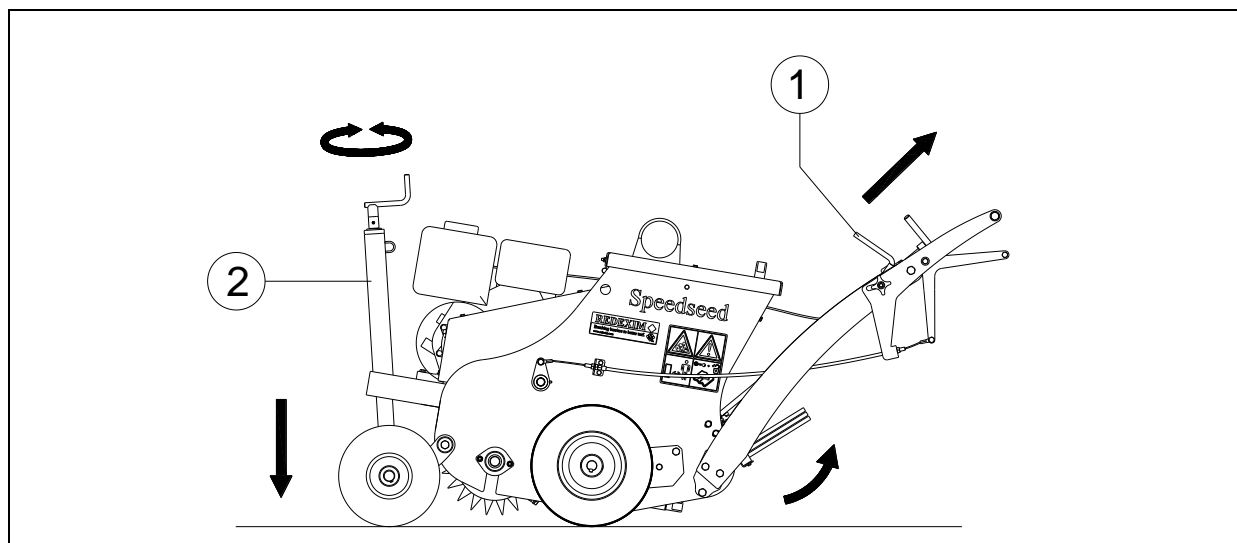


Fig.10

Maskinen transporteres på følgende måde (se Fig. 10):

⚠ !! Sørg for, at Speedseed Walk Behind er rigtigt blokeret, så den ikke kan flytte sig !!

⚠ !! Sluk for Speedseed Walk Behind, før der justeres !!

8. Træk grebet (1) til børsten bag på maskinen op, så børsten klappes op.
9. Drej spindelen (2) foran på maskinen, så maskinen vipper bagover, og nålevalsen løftes op fra jorden.

7.0 GENERELT OM BRUG AF SPEEDSEED WB

Når Speedseed Walk Behind bruges, bør man gøre, som beskrevet nedenfor.

- Et areal kan bearbejdes 2 eller 3 gange, så man opnår en tættere plæne.
- Lav ikke skarpe sving.
- Hvis man kører ind i en hård genstand (sten eller lignende), kan nålevalsen beskadiges, f.eks. i form af grater. Man kan forsøge at file en sådan grat væk, eller man kan blive nødt til at udskifte nåle-elementet.

8.0 BRUG AF SPEEDSEED WALK BEHIND

Før Speedseed Walk Behind kan bruges på et areal, skal man tjekke følgende:

1. Er der løse genstande på arealet? Fjern dem først.
2. Er der hældninger? Der må ikke arbejdes med maskinen på hældninger på over 20 grader.
Kør altid oppefra og ned.
3. Er der risiko for rundtflyvende ting som f.eks. bolde, der kan distrahere brugeren af maskinen? Hvis der er det, må Speedseed Walk Behind **IKKE** bruges.

4. Er der hårde genstande i jorden? Hvis der er det, skal man bruge Speedseed Walk Behind ved lav hastighed og eventuelt justere arbejdsdybden.
5. Er der risiko for, at maskinen kan synke i eller glide? Hvis der er det, skal man udsætte arbejdet, til forholdene er bedre.
6. Hvis jorden er våd, skal man udsætte arbejdet, til jorden er tilstrækkelig tør.
7. Et areal kan bearbejdes flere gange i samme eller forskellige retninger, så man opnår en bedre tilsåning.

9.0 START/STOP PROCEDURE

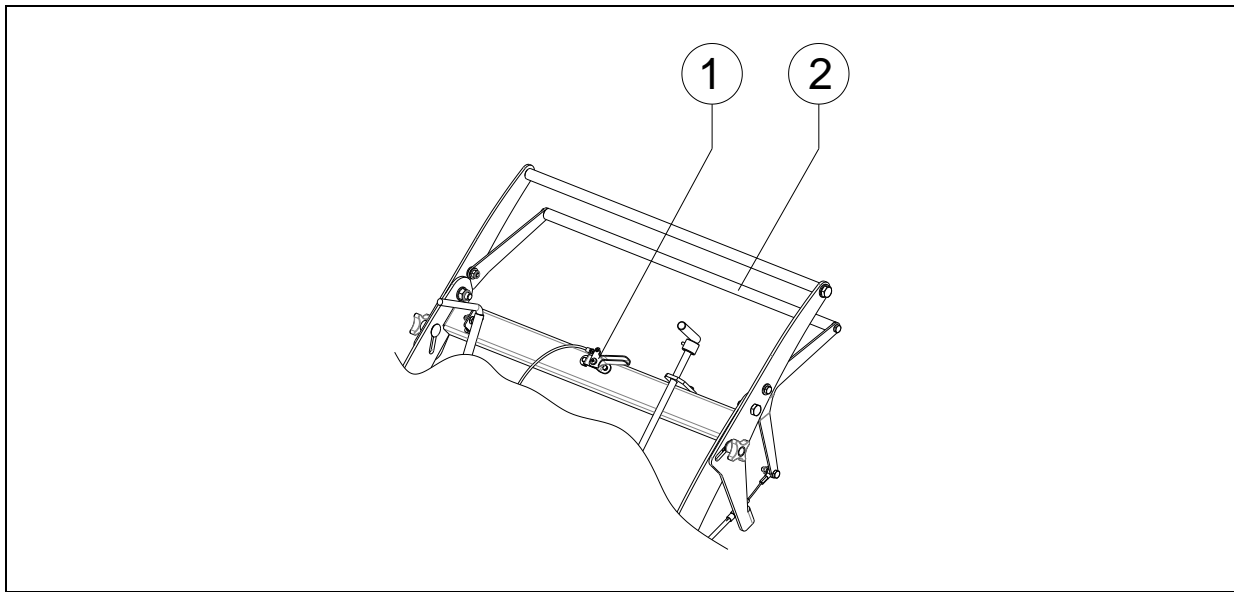


Fig.11

Før tilsåningen kan påbegyndes, bør man kontrollere maskinen på følgende punkter:

- ⚠ **!! Sørg for, at Speedseed Walk Behind er rigtigt blokeret, så den ikke kan flytte sig !!**
- ⚠ **!! Sluk for Speedseed Walk Behind, før der justeres !!**

- Kontroller så-elementerne for beskadigelser, og reparer om nødvendigt.
- Kontroller, om fremdriftsmekanismen fungerer korrekt.
- Kontroller dæktrykket.

START TILSÅNINGEN.

Startproceduren er MEGET vigtig. Hvis denne procedure ikke udføres, som beskrevet nedenfor, kan maskinen beskadiges alvorligt. Proceduren er som følger. (se fig.11)

1. Hæld frø i frøbeholderen.
2. Indstil den ønskede frødosering ved hjælp af doseringsenheden (se kap. 5.0)
3. Kør til det sted, hvor der skal begyndes.
4. Indstil arbejdsdybden. (se kap. 4.0)

⚠ **!! Brug de fornødne personlige værnemidler !!**

5. Start motoren ved lave omdrejninger.
(Motoren startes som beskrevet i den medfølgende manual til motoren)
6. Sæt maskinen i gang ved at trække køregrebet (1) ind mod styrestangen.

7. Tryk gashåndtaget (2) ned og begynd med en hastighed på ca. 3 km/t (1.9mph)
8. Hastigheden øges ved at trykke gashåndtaget længere ned.

 **!! Lad maskinen bestemme hastigheden. Forsøg ikke at skubbe maskinen frem eller bremse den, fordi det kan beskadige både maskinen og overfladen !!**

STOP TILSÅNING

1. Træk gashåndtaget (2) op og sænk hastigheden til ca. 3 km/t (1.9mph)
2. Slip køregrebet (1), så fremdriftsmekanismen afbrydes, og maskinen stopper.
3. Træk gashåndtaget (2) helt op, så motoren kører ved lave omdrejninger
4. Kør hen til det næste sted og begynd igen som beskrevet, eller sluk motoren.

 **!! Man SKAL VIRKELIG GØRE, som beskrevet ovenfor !!**

10.0 FEJLFINDING (PROBLEMANALYSE)

Problem	Mulig årsag	Løsning
Der spildes frø fra frøbeholderen.	Udføringsåbning for stor. Lækage side justeringsplade så-revne.	Frø-udføringsåbning justeres på ny. Tilklæbes / Tilkittes.
Maskine kommer ikke dybt nok.	Overflade for hård. For meget filt i øverste lag. For lidt vægt.	Belufte/vande. Fjern filt. Påfør ekstra vægt.
Knasende lyde, når maskinen er i gang.	Slidte lejer.	Udskift lejer.
Maskine kommer ikke i gang.	Kileremme glider. Kileremme svedne. Defekt i mekanisk fremdriftsmekanisme.	Kileremme strammes og/eller strammerulle justeres. Udskift kileremme. Reparerer / udskift dele.

11.0 VEDLIGEHOJDELSE

Tidsskema	Kontrol/ Smørepunkt	Metode
Før hver ibrugtagning	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroller for løse bolte / møtrikker. - Tilstedeværelse og læsbarhed af sikkerhedsmærkater. (Fig. 6) 	<ul style="list-style-type: none"> - Stram løse bolte / møtrikker med det korrekte moment. - Udskift dem, hvis ikke til stede eller beskadiget.
Efter første 20 arbejdstimer (ny eller repareret)	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroller rullelejer og fremdriftsmekanisme. - Kontroller for løse bolte / møtrikker. - Kontroller kæders spænding. 	<ul style="list-style-type: none"> - Om nødvendigt udskiftes disse dele. - Stram løse bolte / møtrikker med det korrekte moment. - Om nødvendigt justeres kæder. (se kap. 12.1)
Efter hver 100 arbejdstimer eller årligt	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroller rullelejer og fremdriftsmekanisme. - Kontroller for løse bolte / møtrikker. - Kontroller kædespænding i fremdriftsmekanisme. - Kontroller slitage af kileremme. - Kontroller slitage af børste. - Drivkæde smøres. 	<ul style="list-style-type: none"> - Om nødvendigt udskiftes slidte dele. - Stram løse bolte / møtrikker med det korrekte moment. - Juster kædespænding. Eller udskift kæden om nødvendigt. Om nødvendigt udskiftes kileremme. - Om nødvendigt udskiftes børste. - Brug en universel kædefedt



Se medfølgende vejledning til motoren med hensyn til vedligeholdelse af motoren !!

11.1 JUSTERING AF KÆDESPÆNDING

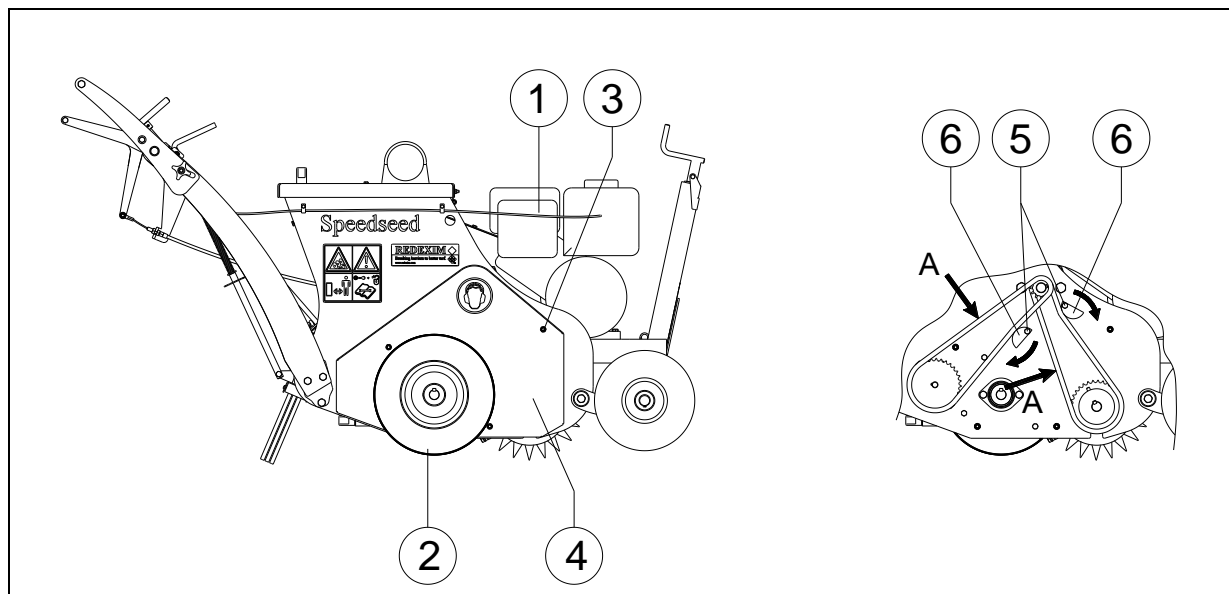


Fig.12

Speedseed Walk Behind er udstyret med en justerbar spændeblok, som sørger for, at kæden holdes stram.

Med tiden slides hele drivlinjen og fremdriftsmekanismen. Det kan derfor ske, at kæden er for slap og begynder at klapre, så den skal strammes op.

Spændeblokkene justeres på følgende måde (se fig.12):

- ⚠ !! Sørg for, at Speedseed Walk Behind er rigtigt blokeret, så den ikke kan flytte sig !!
- ⚠ !! Sluk for Speedseed Walk Behind, før der fortsættes !!

1. Tag hjulet (2) af.
2. Fjern alle møtrikker (3) i afskærmningen (4).
3. Bolten (5) løsnes en smule, så den lige netop ikke er spændt til.
4. Juster spændeblokken (6) til kædespændingen er korrekt.
5. Kædespændingen kontrolleres ved at trække i punkt A. Den må kunne bevæges 10 mm (0.6") til 20 mm (0.8").
6. Stram bolt (5) til.
7. Sæt afskærmningen (4) på plads og sæt alle møtrikker (3) på og stram dem til.
8. Sæt hjulet (2) på igen.